

<b>A preencher pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães</b>
<b>NIGAU: 001.26</b>
NIPG:
Data: 23/03/2026
<b>Requerente</b>
Nome: CMG
Morada: Freguesia de Ronfe
Código Postal:
NIF:
Telf./Telm.
Email:
<b>Descrição:</b> Análise da necessidade de intervenção nos exemplares arbóreos nos seguintes arruamentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rua de Santiago (Nacional)</b> – <i>anotação: farmácia</i></li> <li>• <b>Avenida Monsenhor Horácio de Araújo</b> – <i>anotação: Igreja</i></li> <li>• <b>Rua 13 de Maio</b> (junto à Escola EB 2,3 Abel Salazar)</li> <li>• <b>Alameda Professor Abel Salazar</b> (junto ao Centro Escolar)</li> <li>• <b>Travessa do Covelo</b> – <i>anotação: frente e traseiras</i></li> <li>• <b>Rua Dona Delfina de Vasconcelos</b> (instalações da antiga Escola de Gemunde)</li> <li>• <b>Rua Doutor Bernardino Machado</b></li> <li>• <b>Parque da Cooperativa Vimaranesa</b></li> <li>• <b>Triângulo entre Rua do Souto e Rua do Formão</b></li> <li>• <b>Rua da Meditação</b> (cemitério)</li> </ul>

Informação	
Exemplares em avaliação	Recomendação
<p>Rua de Santiago (Nacional)</p>  <p>Figura 1: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abate 6 exemplares Substituição por exemplares mais bem adaptados ao espaço disponível, ou plantação das novas árvores em outro local dentro da freguesia.</li> </ul> <p>Exemplares muito envelhecidos e de recuperação impossível, devido à aplicação de técnicas de rolagem. Condição radicular muito condicionada para a dimensão dos exemplares e com histórico de falhas de ramos que estão inseridos na zona de rolagem.</p>

Avenida Monsenhor Horácio de Araújo – anotação: Igreja



Figura 2: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Redução do comprimento dos ramos projetados em cima do edificado
- Remoção de ramos epicórmicos (ladrões)
- Não elevar mais as copas

Rua 13 de Maio (junto à Escola EB 2,3 Abel Salazar)



Figura 3. Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Levantamento de copa
- Poda de manutenção e fitossanitária
- Desobstrução de luminárias

Alameda Professor Abel Salazar (junto ao Centro Escolar)



Figura 4: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Ajuste da copa à altura de via livre
- Poda de Manutenção

Travessa do Covelo – anotação: frente e traseiras



Figura 5: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Levantamento de copa
- Afastamento de propriedade privada
- Poda fitossanitária
- Poda de manutenção

Rua Dona Delfina de Vasconcelos (instalações da antiga Escola de Gemunde)



Figura 6: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

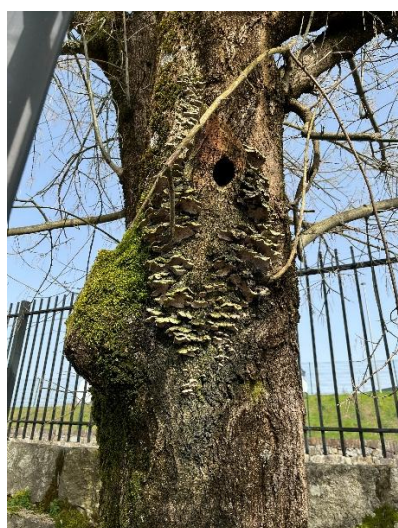


Figura 7: Detalhe do dano, e infeção fúngica

- Abate (1 exemplar; Fig. 6 e 7))

**Restante património**

- Poda de afastamento do edificado
- Levantamento de copa para altura legal e faixa de rodagem
- Poda de manutenção e fitossanitária

**Rua Doutor Bernardino Machado**



Figura 8: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Poda de manutenção
- Poda de afastamento de propriedade privada

**Parque da Cooperativa Vimaranes**



Figura 9: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Poda de confrontação
- Levantamento copa em relação à faixa de rodagem
- Poda de manutenção e fitossanitária
-

**Triângulo entre Rua do Souto e Rua do Formão**



Figura 10: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Poda de manutenção
- Poda de levantamento de copa
- Poda de confrontação

**Rua da Meditação (cemitério)**




Figura 11: Enquadramento dos exemplares observados no arruamento

- Poda de Manutenção
- Levantamento de copa em função da faixa de rodagem

### Nota Justificativa

No seguimento da monitorização técnica realizada ao património arbóreo nas localizações supracitadas, constatou-se que, dos vários arruamentos analisados nesta freguesia, dois deles requerem intervenção prioritária devido à presença de defeitos estruturais graves que comprometem a segurança de pessoas e bens. Nestes casos específicos (Fig. 1 e 6), determinou-se a necessidade de proceder ao seu abate, uma vez que os exemplares exibem perigo iminente de queda ou sinais de decadência irreversível, conforme previsto no Artigo 18.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a) do Regulamento Municipal de Gestão de Arvoredo Urbano. Para os restantes arruamentos, as equipas devem seguir as recomendações técnicas descritas, assegurando que todas as operações de poda respeitem a integridade da árvore e evitem a prática de rolagem, que é estritamente proibida pelo Artigo 17.º, n.º 4. É fundamental que as intervenções de manutenção garantam o equilíbrio entre a copa e o sistema radicular, utilizando cortes precisos que preservem a ruga da casca e o colo do ramo para facilitar a cicatrização e evitar doenças. De igual modo, qualquer trabalho realizado na zona de proteção radicular deve ser executado com o máximo rigor, protegendo as raízes estruturais de danos mecânicos ou contaminações por produtos químicos. Como medida de compensação pelo abate dos espécimes degradados, é recomendada a plantação de novo arvoredo que garanta o dobro do sequestro de carbono, priorizando espécies autóctones da região, em cumprimento do Artigo 27.º, n.º 5. Para garantir a transparência e a aceitação social destas medidas, sugere-se que o Município promova uma comunicação ativa junto dos cidadãos, detalhando o diagnóstico fitossanitário realizado por técnicos habilitados e evidenciando os benefícios dos serviços ecossistémicos a longo prazo. Esta abordagem pedagógica permitirá mitigar a perceção de perda e reforçar o compromisso da autarquia com a segurança pública e a sustentabilidade da infraestrutura verde de Guimarães.

Gabinete de Gestão de Arvoredo	Coordenadora Áreas Verdes Saúde e Clima
 <b>Viriato Oliveira</b> ISA Certified Arborist® ML-0495A	<input checked="" type="checkbox"/> Visto à data: <u>26/03/2026</u> <input checked="" type="checkbox"/> Concordo nos termos da informação técnica <input type="checkbox"/> À consideração superior
